



МЕХЭЛЕКТРОН-М

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ВР4900

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ | 3 |
| 2. НАЗНАЧЕНИЕ..... | 3 |
| 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ..... | 3 |
| 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ..... | 4 |
| 5. УСТРОЙСТВО..... | 5 |
| 6. ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ..... | 6 |
| 7. ОПИСАНИЕ..... | 6 |
| 8. РАБОТА С ВЕСАМИ..... | 7 |
| 8.4. ТОРГОВЫЙ РЕЖИМ..... | 8 |
| 8.5. РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ-компараторный режим (Опционально)..... | 9 |
| 8.6. СЧЕТНЫЙ РЕЖИМ (Опционально)..... | 10 |
| 8.7. ПРОЦЕНТНЫЙ РЕЖИМ (Опционально)..... | 10 |
| 9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ..... | 11 |
| 10. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ..... | 11 |
| 11. КАЛИБРОВКА..... | 12 |
| 12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА..... | 12 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ..... | 14 |
| УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ..... | 15 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН..... | 17 |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ..... | 19 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ..... | 19 |

1. ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем приступить к работе с весами.

Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы весов.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Весы электронные ВР4900 (далее – весы) предназначены для измерения массы товаров.

Весы могут использоваться для использования на предприятиях промышленности, торговли и общественного питания (например, для фасовки товаров), а также могут применяться в других отраслях народного хозяйства.

Принцип действия весов заключается в преобразовании силы тяжести взвешиваемого груза весоизмерительным тензорезисторным датчиком в электрический сигнал, с последующим его преобразованием в цифровой вид и выдачей измеренных значений массы на цифровой дисплей.

Весы в зависимости от предела взвешивания и значения нормированных метрологических характеристик выпускаются в следующих модификациях: (индексы: 6, 15, 15-2Д, 30, 30-2Д).

Весы могут выпускаться со стойкой закрепленной на корпусе весов (индекс С), либо без стойки (без индекса).

Весы по заказу выпускаются с двумя типами интерфейсов: RS-232, RS-485.

Весы имеют следующие основные функции:

- выборка массы тары;
- автоматическая настройка нуля, ручной автонуль;
- вычисление стоимости взвешиваемых товаров по введенной цене;
- вычисление суммарной стоимости взвешиваемых товаров;
- расчет сдачи покупателю;
- запоминание в энергонезависимой памяти цен товаров;
- звуковая и визуальная сигнализация о нарушениях в работе весов;
- визуальная сигнализация о разрядке встроенного аккумулятора.

Опционально весы могут иметь следующие режимы работы:

- режим дозирования (компараторный режим) предназначен для фасовки предметов по весу в установленном диапазоне;
- счетный режим предназначен для подсчета количества одинаковых предметов исходя из общего веса;
- процентный режим предназначен для определения процентного отношения массы взвешиваемого и эталонного предметов.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Кол-во, шт. |
|-----------------------------|-------------|
| Весы электронные ВР4900 | 1 |
| Кабель питания | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметров и характеристик | Значения параметров и характеристик для модификаций | | | | |
|--|--|---------|---------|--------|--------|
| | 6 | 15-2Д | 15 | 30-2Д | 30 |
| 1. Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) | | | | |
| 2. Пределы взвешивания от наименьшего (НмПВ) до наибольшего (НПВ) , кг | 0,04-6 | 0,04-15 | 0,1-15 | 0,1-30 | 0,2-30 |
| 3. Дискретность индикации (d) и цена поверочного деления (e), г | 2 | 2/5 | 5 | 5/10 | 10 |
| 4. Диапазон выборки массы тары, кг | 0...3 | 0...7,5 | 0...7,5 | 0...15 | 0...15 |
| 5. Дисплей | Светодиодный или Жидкокристаллический | | | | |
| 6. Количество разрядов индикации | МАССА - 5 ЦЕНА - 5 СТОИМОСТЬ - 6 | | | | |
| 7. Время измерения массы, с, не более | 2 | | | | |
| 8. Диапазон рабочих температур работы весов, °С | -10°С+40°С | | | | |
| 9. Относительная влажность при температуре +25 ⁰ С, не более | 85% | | | | |
| 10. Питание от сети переменного тока частотой, Гц напряжением, В от встроенного аккумулятора напряжением, В | 50 220 4 / 6 | | | | |
| 11. Потребляемая мощность ВА, не более | 10 | | | | |
| 12.Время работы от полностью заряженного аккумулятора, не менее, ч. | 8 | | | | |
| 13. Габаритные размеры, мм -длина, ширина, высота | со стойкой 370x345x470 (±5) без стойки 330x345x120 (±5) | | | | |
| 14. Размеры грузоприемной платформы, мм | 340x235 (±5) | | | | |
| 15. Масса нетто, не более кг | со стойкой 3,4 без стойки 3,2 | | | | |
| 16. Масса брутто, не более кг | со стойкой 3,8 без стойки 3,5 | | | | |
| 17. Средний срок службы, лет | 10 | | | | |

5. УСТРОЙСТВО

Весы состоят из следующих основных частей (см. рисунок 1): грузоприемной платформы, корпуса с клавиатурой и дисплеями для продавца и покупателя отображающие массу товара («МАССА»), цену за 1 кг («ЦЕНА») и суммарную стоимость («СТОИМОСТЬ»).

Внутри корпуса расположены элементы электронной части весов, плата АЦП, датчик нагрузки, платы индикации, плата клавиатуры, колба плавкого предохранителя, трансформатор (при встроенном преобразователе напряжения), тумблер вкл/выкл весов, разъем для подключения кабеля питания, аккумулятор.

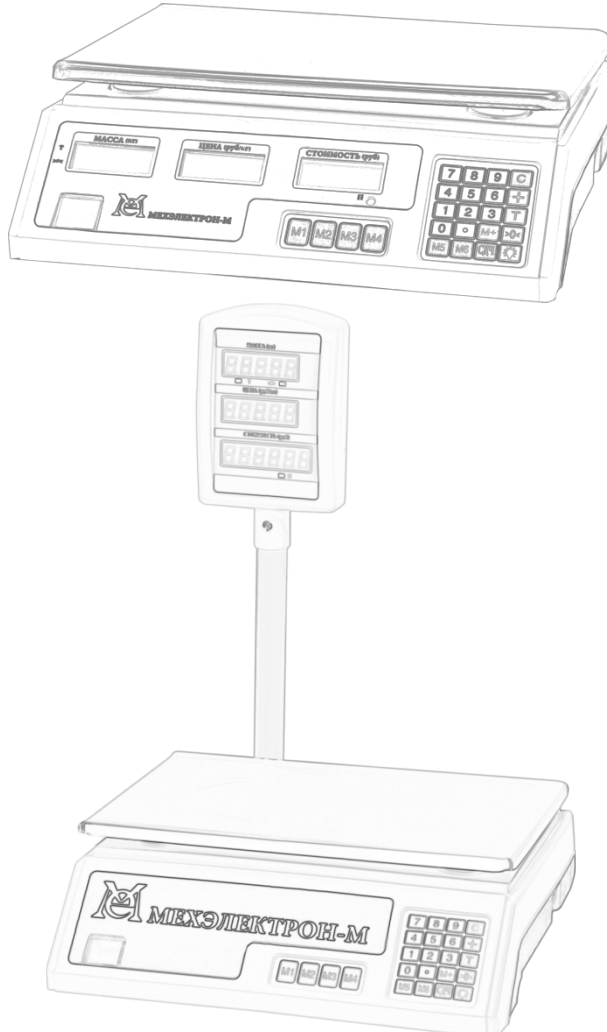


Рисунок 1

6. ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ

Осторожно, не допуская повреждений, извлечь платформу, корпус из упаковки.

Вставить штекер кабеля питания в разъем весов и подключить кабель в розетку электросети 220В, 50 Гц.

Установить весы на твердой ровной поверхности.

Установить стойку (для весов с индексом С) не допуская повреждений кабеля идущим от весов к стойке и прикрутить винтами.

Установить грузоприемную платформу на весы.

При помощи регулировочных ножек выставить весы по ампуле уровня таким образом, чтобы пузырек воздуха находился в центре ампулы (см. рисунок 2)

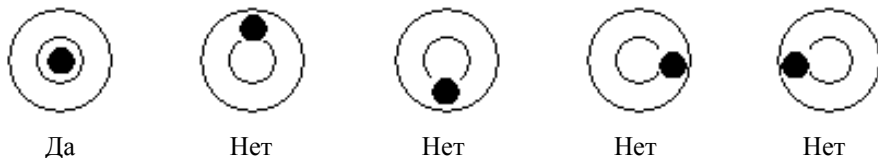


Рисунок 2

Весы имеют аккумулятор, позволяющий работу в режиме зарядка/разрядка неоднократно. При первом использовании необходимо зарядить аккумулятор полностью. Для этого время первой зарядки должно быть 10-12 часов. Аккумулятор заряжается и при включенном, и при выключенном тумблере весов.

Включить весы тумблером. Индикацией включения весов является тест индикации в виде последовательности смены ряда символов. По окончании теста на индикации высвечивается нулевая масса и индикатор «>0<» активен. Если индикатор «>0<» не активен и весы показывают не нулевую массу, необходимо нажать кнопку [**>0<**] для принудительной установки весов на ноль. После включения, дайте возможность весам прогреться в течение 10 минут.

Весы готовы к работе.

7. ОПИСАНИЕ


7.1. Описание дисплея и служебных индикаторов.

В торговом режиме дисплеи отображают следующие данные: масса товара «**МАССА**», цена за 1 кг «**ЦЕНА**» и суммарная стоимость «**СТОИМОСТЬ**».

В блоке индикации содержатся служебные символы, предназначенные для визуализации следующих режимов:

| | |
|------------------|--|
| >0< | Весы установлены на ноль |
| Т | Введена масса тары |
| П | Весы включены в сеть и идет зарядка аккумулятора |

7.2. Описание клавиатуры

| | |
|---|--|
| С | Обнуление весов / сброс введенных данных |
| + | Ввод стоимости в сумматор покупок |
| >0< | Принудительная установка весов в нуль |
| Т | Выборка массы тары |
| М+ | Ввод цены товара в память весов |
| СДЧ | Расчет сдачи |
| М1-М6 | Выбор цены товара из памяти |
| 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Цифровые клавиши клавиатуры |
|  | Регулировка яркости/подсветки дисплея |
| Комп | Выбор режима дозирования (компараторного режима) при долгом нажатии кнопки (опционально) |
| Торг | Выбор режима взвешивания (торгового режима) при долгом нажатии кнопки (опционально) |
| Счет | Выбор счетного режима при долгом нажатии кнопки (опционально) |
| Проц | Выбор процентного режима при долгом нажатии кнопки (опционально) |

8. РАБОТА С ВЕСАМИ

Внимание! Если на индикации постоянно или периодически появляется надпись «Lb», это значит, что аккумулятор разрядился. Необходимо зарядить аккумулятор немедленно.

Внимание! Опционально весы могут иметь 4 режима работы. Режимы работы, переключаются долгим нажатием одной из кнопок [**Комп**], [**Торг**], [**Счет**] или [**Проц**]. Описание режимов работы приведено ниже.

8.1. Установка нуля

Если весы не нагружены, но на дисплее «МАССА» отображаются символы отличные от нуля или прочерка, нажмите кнопку [**>0<**] для установки нуля.

8.2. Тара

Установите тару на весы и убедитесь, что на дисплее «МАССА» вес тары не колеблется. Нажмите кнопку [**Т**], дисплей «МАССА» обнулится и загорится индикатор тары «Т». После окончания взвешивания уберите тару с весов и снова нажмите кнопку [**Т**].

8.3. Перегрузка

Не устанавливайте на платформу груз, превышающий наибольший предел взвешивания (НПВ). Если весы издадут звуковое предупреждение и на дисплее отображается «Full», уберите груз с платформы.

8.4. ТОРГОВЫЙ РЕЖИМ

8.4.1. Включение торгового режима.

Если при включении весов на дисплее «ЦЕНА» была надпись «Price» значит торговый режим включен.

Если при включении весов была какая-либо отличная надпись от «Price» на дисплее «ЦЕНА», то долгим нажатием кнопки [Торг] на клавиатуре активируйте торговый режим.

8.4.2. Взвешивание

Перед взвешиванием убедитесь, что горит индикатор нуля или мигает прочерк. Поместите товар на платформу. На дисплее «МАССА» отобразится масса взвешиваемого товара.

8.4.3. Установка цены товара

Когда товар установлен на платформу, наберите цену товара с помощью цифровых клавиш клавиатуры, введенная цена будет отображаться на дисплее «ЦЕНА». Общая стоимость товара будет отображаться на дисплее «СТОИМОСТЬ». Для того чтобы убрать цену, необходимо нажать кнопку [С].

8.4.4. Суммирование стоимости товаров.

8.4.4.1. Установка товара

Перед тем, как производить операцию суммирования стоимостей товаров, убедитесь, что платформа пуста, все дисплеи обнулены, и индикатор нуля горит или мигает прочерк.

8.4.4.2. Суммирование

Установите товар на весы, дождитесь, пока вес стабилизируются. Введите цену товара с помощью цифровых клавиш на клавиатуре и на дисплее «СТОИМОСТЬ» отобразится стоимость товара.

Нажмите кнопку [+]. На дисплее «ЦЕНА» отобразится надпись «Add.x», где x-количество операций суммирования, при этом весы запомнят указанную стоимость, а на дисплее «СТОИМОСТЬ» отобразится суммарная стоимость товаров. Повторите вышеописанные операции для следующего товара.

8.4.4.3. Обнуление памяти

Вы можете очистить память, нажав кнопку «С».

8.4.5. Цены на товары в памяти весов

8.4.5.1. Сохранение цены

Нажмите кнопку [M+], введите цену товара, после чего нажмите кнопку [M1-M6], соответствующую номеру товара. Если в памяти уже содержится цена, то она будет перезаписана новой.

8.4.5.2. Использование сохраненной цены

Для использования сохраненной цены, необходимо поместить товар на весы и после того, как вес стабилизировался нажать кнопку [M1-M6] соответствующей цены товара. Сохраненная ранее цена отобразится на дисплее «ЦЕНА».

8.4.6. Расчет сдачи (опционально).

Для расчета сдачи покупателю, после того как на дисплее «СТОИМОСТЬ» отобразится сумма, подлежащая уплате, необходимо нажать кнопку [СДЧ] и ввести сумму с помощью цифр на клавиатуре, полученную от покупателя. На дисплее «СТОИМОСТЬ» отобразится сумма, которую нужно сдать покупателю.

Если расчет сдачи применяется в режиме суммирования, то убедитесь перед расчетом сдачи, что на дисплее «СТОИМОСТЬ» отображен результат суммирования стоимостей.

8.4.7. Установка запятой в стоимости товара

Ввести с клавиатуры число 978 или 968 или 158 и нажать кнопку [Т]. Произойдет вход в сервисное меню, признаком этого служит маленький ноль на индикаторе «ЦЕНА». В соответствии с таблицей после входа в сервисное меню ввести код нужной разрядности цены и нажать «Т» для сохранения и выхода из сервисного меню

| Разрядность цены | Код ввода с клавиатуры |
|------------------|------------------------|
| Без разрядности | 5 |
| 0 | 15 |
| ,00 | 25 |
| 000 | 35 |

8.5. РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ-компараторный режим (Опционально)

8.5.1. Включение режима дозирования

Если при включении весов на дисплее «ЦЕНА» была надпись «Cntrl», значит режим дозирования включен.

Если при включении весов была какая-либо отличная надпись от «Cntrl» на дисплее «ЦЕНА», то долгим нажатием кнопки [Комп] на клавиатуре активируйте режим дозирования.

8.5.2. Настройка режима дозирования

Коротким нажатием кнопки [Комп] на клавиатуре, войдите в режим настройки верхней границы массы. Цифровыми кнопками на клавиатуре введите верхнюю границу массы в граммах. Коротким нажатием кнопки [Комп] запомните верхнюю границу массы, и перейдите к настройке нижней границы массы. Цифровыми кнопками на клавиатуре введите нижнюю границу массы в граммах. Коротким нажатием кнопки [Комп] запомните нижнюю границу массы. Весы готовы к работе.

8.5.3. Работа в режиме дозирования

Положите предмет на платформу. При значении массы предмета более верхней границы раздастся быстрый прерывистый звуковой сигнал и дисплей «МАССА» будет показывать «-НН-».

При значении массы предмета менее нижней границы раздастся медленный прерывистый звуковой сигнал и дисплей «МАССА» будет показывать «-LL-».

При значении массы предмета в пределах границ веса, на дисплее «МАССА» будет отображаться масса предмета.

8.6. СЧЕТНЫЙ РЕЖИМ (Опционально)

8.6.1. Включение счетного режима

Если при включении весов на дисплее «ЦЕНА» была надпись «Count», значит счетный режим включен.

Если при включении весов была какая-либо отличная надпись от «Count» на дисплее «ЦЕНА», то долгим нажатием кнопки [Счет] на клавиатуре активируйте счетный режим.

8.6.2. Настройка счетного режима

Положите на платформу некоторое заранее известное количество предметов. При этом масса данных предметов должна превышать НмПВ.

Коротким нажатием кнопки [Счет] на клавиатуре войдите в режим настройки.

Цифровыми кнопками на клавиатуре введите количество предметов лежащих на платформе весов. Коротким нажатием кнопки [Счет] на клавиатуре запомните количество предметов на платформе.

Снимите предметы с платформы. Весы готовы к работе.

8.6.3. Работа в счетном режиме

Положите на платформу некоторое количество предметов. При этом масса данных предметов должна превышать НмПВ.

На дисплее «МАССА» будет отображаться масса предметов, а на дисплее «СТОИМОСТЬ» будет отображаться количество предметов, лежащих на платформе.

***ВНИМАНИЕ!** Точность подсчета предметов определяется метрологическими характеристиками весов. При массе предмета менее дискретности, производите подсчет путем взвешивания группы предметов, масса которой превышает дискретность.*

8.7. ПРОЦЕНТНЫЙ РЕЖИМ (Опционально)

8.7.1. Включение процентного режима

Если при включении весов на дисплее «ЦЕНА» была надпись «Prcnt» значит процентный режим включен.

Если при включении весов была какая-либо отличная надпись от «Prcnt» на дисплее «ЦЕНА», то долгим нажатием кнопки [Проц] на клавиатуре активируйте процентный режим.

8.7.2. Настройка процентного режима

Положите на платформу эталонный предмет в отношении которого будет рассчитываться процентный вес. При этом масса эталонного предмета должна превышать НмПВ. Масса эталонного предмета принимается за 100%.

Коротким нажатием кнопки **[Проц]** на клавиатуре войдите в режим настройки. Коротким нажатием кнопки **[Проц]** на клавиатуре запомните массу эталонного предмета. Снимите эталонный предмет с платформы. Весы готовы к работе.

8.7.3. Работа в процентном режиме

Положите на платформу весов предмет, при этом на дисплее «**МАССА**» будет отображаться процентное отношение массы взвешиваемого и эталонного предметов. Масса эталонного предмета принимается за 100%

***ВНИМАНИЕ!** Точность показаний определяется метрологическими характеристиками весов.*

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Запрещается включение в сеть весов при отсутствии заземления!

Если весы не используются в течение длительного времени, необходимо полностью заряжать аккумулятор раз в 2-3 месяца.

Весы являются точным инструментом. Не рекомендуется использовать весы в среде сильно загрязненной пылью, при наличии сильных магнитных полей, а также при сильной вибрации.

Не рекомендуется бросать взвешиваемый товар на грузоприемную платформу весов.

При нажатии на кнопки клавиатуры используйте палец. Карандаш, шариковая ручка или другие острые предметы могут повредить клавиатуру.

Уход за весами включает в себя протирку наружных поверхностей весового устройства и платформы салфеткой, смоченной водой с добавлением 0,5% моющего средства.

Выключайте весы по завершению работы и вынимайте кабель из электросети.

Рекомендуется перед началом работы дать весам прогреться в течение 10 минут.

10. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Весы должны быть помещены в мешки из полиэтиленовой пленки и упакованы в транспортировочную тару.

Эксплуатационная документация, отправляемая вместе с весами, должна быть помещена в мешок из полиэтиленовой пленки и упакована в транспортировочную тару вместе с весами так, чтобы была обеспечена ее сохранность.

Весы в транспортной упаковке при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для условий хранения 5 по ГОСТ 15150, к воздействию механических факторов по ГОСТ Р 15150.

Весы транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Коробки с упакованными весами укладываются в штабели без смещения в соответствии с ГОСТ 9142-90

Хранение весов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими активными веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед распаковкой весы должны быть выдержаны при нормальной температуре не менее 6-ти часов.

11. КАЛИБРОВКА

Уважаемые коллеги!

Для проведения калибровки весов необходимо обратиться в сервисный центр «Мехэлектрон-М» для получения инструкций и пароля доступа.

Тел.: +7 (495) 724-65-08, +7 (903) 687-17-58,

+7 (905) 714-53-61, +7 (903) 001-68-13.

E-mail: info@mechelectron.ru

Весы откалиброваны на географической широте Москвы (54° северной широты). При использовании весов в местах, значительно отличающихся по широте, появляются дополнительные погрешности. В этом случае следует провести калибровку заново. После калибровки весы предъявляются Государственному поверителю.

Примечание:

- Калибровка - определение калибровочной характеристики весов.
- Интервал между поверками составляет 1 год.
- Калибровку проводить гириями класса точности M1, M1-2, M2 по ГОСТ OIML R 111-1-2009.
- Для повышения точности калибровки рекомендуется проводить калибровку весов с максимально возможной нагрузкой близкой или равной НПВ.
- Необходимо размещать груз в центре или равномерно по платформе.

Внимание: Калибровка должна проводиться только центрами технического обслуживания.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и поверены органами Госстандарта.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю.

Предприятие-изготовитель через предприятия (центры технического обслуживания), имеющие договор с ним, безвозмездно ремонтирует весы, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их требованиям технических условий.

Гарантия не распространяется на аккумулятор.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- по истечении 12 месяцев с даты производства при отсутствии гарантийного талона предприятия-изготовителя/продавца или отсутствия отметки продавца или отсутствия документа, подтверждающего приобретение товара.

- самостоятельная перекалибровка весов;

- нарушение правил транспортировки, хранения и эксплуатации весов;

- нарушение правил ухода за весами;

- при выходе из строя весов вследствие разрушительного действия насекомых, грызунов и т.п.

Внимание! Обслуживание после гарантийного ремонта производится только предприятием, осуществившим гарантийный ремонт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетельствования | Наименование организации | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Должность, фамилия и подпись представителя контрольного органа |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | |

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом обслуживании | Должность, фамилия и подпись отв. лица |
|------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | |

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Весы электронные ВР4900 _____

Заводской номер _____ Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, 19-2-496

Тел.: +7 (495) 724-65-08, +7 (903) 687-17-58,

+7 (905) 714-53-61, +7 (903) 001-68-13.

Продавец _____

Дата продажи _____ М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и
ввод весов в эксплуатацию

Фамилия и подпись _____ М.П.

✂..... *линия отрыва*

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Весы электронные ВР4900 _____

Заводской номер _____ Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, 19-2-496

Тел.: +7 (495) 724-65-08, +7 (903) 687-17-58,

+7 (905) 714-53-61, +7 (903) 001-68-13.

Продавец _____

Дата продажи _____ М.П.

Название и адрес предприятия осуществляющего гарантийный ремонт и
ввод весов в эксплуатацию

Фамилия и подпись _____ М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные ВР4900_____ ,

заводской № _____

соответствуют ГОСТ OIML R 76-1-2011 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Приемку произвел _____
(дата, подпись, ФИО)

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

Весы электронные ВР4900_____ ,

заводской № _____ внесены в Госреестр за № 60735-15
На основании результатов Государственной поверки, произведенной

весы признаны годными и допущены к применению.

Государственный поверитель _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.



Адрес предприятия-изготовителя:
Россия, 117519, г. Москва, ул. Кировоградская 19-2-496
Тел.: +7 (495) 724-65-08, +7 (903) 687-17-58,
+7 (905) 714-53-61, +7 (903) 001-68-13.
E-mail: info@mechelectron.ru