

Шаг:


- **1.** Подключите кабель из комплекта к крейдлу и вставьте в USB порт ПК.
- **2.** Отсканируйте сканером штрих-код находящийся на крейдле, дождитесь звукового сигнала от сканера о завершения подключения.
- **3.** При нажатии кнопки на крейдле, сканер связанный с этим крейдлом, издаст звуковой сигнал.




Индикатор питания: горит зеленый светодиод, устройство работает исправно.

Индикатор BLE соединения: горит синий светодиод, соединение установлено

ЗАРЯДКА СКАНЕРА В КРЕЙДЛЕ

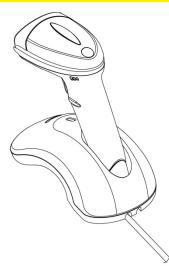

Убедитесь, что кабель подключен, установите сканер в крейдл. Красный светодиод сканера горит во время зарядки и гаснет при полной зарядке. Время зарядки: около 3~4 часов.

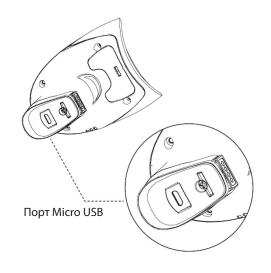

Вы можете зарядить сканер с помощью кабеля Micro USB из комплекта сканера. Красный светодиод сканера горит во время зарядки и гаснет при полной зарядке. Время зарядки: около 3~4 часов.