

IRONCHERRY




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

GRIDDLE 350, 350G, 500, 540, 550, 700, 730, 730G, 760, 760 COMBO,
600E, 600G

017139, 017163, 017140, 017142, 017144, 017141, 017143, 017145, 017146, 017147, 017185, 017184

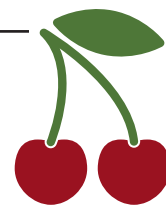


Введение

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы искренне желаем вам использовать тепловое оборудование в течение многих лет, не сталкиваясь с трудностями. Наш опытный технический персонал сделал возможным производство инновационного и высококачественного оборудования, правильная эксплуатация которого, в соответствии с положениями данного руководства, сделает его безопасным для пользователей.

Цель настоящего руководства – ознакомить Вас с правилами эксплуатации агрегата и мерами предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы обеспечить продолжительную и оптимальную работу оборудования. Следует строго придерживаться приведенных ниже инструкций во избежание неправильного обращения с предохранительными устройствами. Пользователю не рекомендуется самостоятельно проникать во внутреннюю камеру. Поэтому мы предлагаем вам внимательно прочитать данное руководство, обращая пристальное внимание на данные нами предупреждения и советы.

При любом обращении к производителю по вопросу вашего оборудования, указывайте его модель и серийный номер.

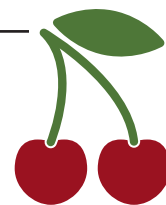


1. Техническое описание

1.1 Агрегат, описанный в данном руководстве, является настольной жарочной поверхностью. Главный выключатель ON – OFF находится на панели управления. Агрегат нагревает пищу и сохраняет ее горячей до потребления.

1.2 Корпус оборудования имеет форму короба с панелью управления.

1.3 Модели имеют электрический/газовый тип.


1.4 Для контроля температуры имеется регулятор температуры на панели управления.

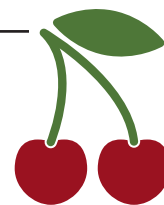

1.7 Технические характеристики оборудования.

Технические характеристики	Griddle 350	Griddle 350 G	Griddle 500	Griddle 540	Griddle 550	Griddle 700	Griddle 730
Напряжение	220 В, 50 Гц		220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Мощность	2200 Вт	4000 Вт/час	3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт	4500 Вт	2000 Вт
Размеры оборудования (длина, глубина, высота)	350x520x320 мм	350x520x320 мм	500x520x320 мм	540x380x230 мм	550x430x230 мм	700x520x320 мм	730x470x230 мм
Тип	Электричество	Газ	Электричество	Электричество	Электричество	Электричество	Электричество
Тип поверхности	Гладкая	Гладкая	Гладкая	Гладкая	Рефленая	Гладкая	Гладкая

Технические характеристики	Griddle 730 G	Griddle 760	Griddle 760 Combo	Griddle 600 E	Griddle 600 G
Напряжение		220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	
Мощность	3000 Вт/час	1600 Вт	1600 Вт	3000 Вт/час	3000 Вт/час
Размеры оборудования (длина, глубина, высота)	730x470x230 мм	760x650x560 мм	760x650x560 мм	600x650x430 мм	600x650x430 мм
Тип	Газ	Электричество	Электричество	Электричество	Газ
Тип поверхности	Комбинированная	Гладкая	Комбинированная	Гладкая	Гладкая

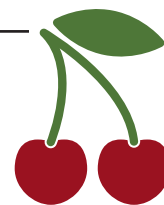

2. Правила техники безопасности

Для обеспечения правильной работы следует внимательно прочитать данное руководство и придерживаться указанных инструкций, при соблюдении этих условий ваш агрегат будет надежно работать в течение нескольких лет.

В случае возникновения каких-либо опасений, вам следует обратиться к представителю компании. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за любые повреждения или травмы, полученные в результате несоблюдения правил техники безопасности.

ОСТОРОЖНО. Отключите агрегат от электричества/газа прежде, чем начать любые ремонтные работы или очистительные операции. **НАСУХО ПРОТРИТЕ РУКИ.** Кнопка отключения электричества должна находиться на расстоянии вытянутой руки от установленного оборудования.

ВАЖНО. Кран, перекрывающий воду, должен находиться на расстоянии вытянутой руки от установленного оборудования.

ВНИМАНИЕ Ремонтные работы и очистку должен выполнять авторизованный персонал специализированных центров по обслуживанию (см. на сайте www.iron-cherry.ru). Убедитесь в том, что используемая электрическая розетка заземлена.

Когда печь работает или вырабатывает тепло, температура печи становится очень высокой, поэтому, пожалуйста, не прикасайтесь к ней.

3. Условия эксплуатации

3.1 Проверьте электропитание на предмет повреждений перед подключением оборудования.

3.2 Очищайте после каждого применения.


3.3 Не рекомендуется устанавливать агрегат в местах:

- Непосредственной близости от источников тепла (отопительные батареи, прямые солнечные лучи и т.д.)
- Где вентиляционные отверстия агрегатного отделения будут закрыты.

3.4 Электрическая фритюрница должна быть помещена в устойчивое место. Он должен иметь расстояние в 10 см от других объектов. Задняя сторона должна быть на расстоянии 20 см от стены.

3.5 Фритюрница имеет устройство защиты от перегрева. Когда термостат не работает или поврежден, нельзя контролировать температуру масла; температура увеличивается. Когда температура масла превышает ограничение температуры (190 C),

автоматический выключатель автоматически отключит питание для защиты. Если вы хотите восстановить мощность, вам нужно нажать красную кнопку в задней части фритюрницы. Если не выполнить сброс, вы должны проверить, сохраняет ли температура масла выше 190 C и снова сбросить, когда температура масла станет ниже.

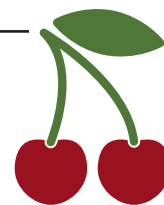

4. Руководство по эксплуатации

4.1 Установка оборудования, условия:


- Проверьте, не были ли нанесены какие-либо повреждения во время транспортировки, прежде чем вы откроете упаковку. В случае обнаружения повреждений необходимо срочно известить об этом транспортную компанию или производителя. Затем выньте все комплектующие и протрите оборудование.
- Снимите защитную пленку. Промойте, если есть необходимость. Запрещается использование металлических губок или абразивных средств. Высушить перед включением. Выполнить общее заземление.
- Установите агрегат в чистое и хорошо проветриваемое помещение. Не подносите оборудование к источникам тепла, избегайте прямых солнечных лучей и дождя.
- Включить главный выключатель на блоке управления, после некоторой паузы, обусловленной самодиагностикой контроллера установка включится.
- Составить акт ввода в эксплуатацию.

4.2 Источник питания

- Источник питания должен совпадать с требованиями оборудования
- Соединение типа Y должны быть подключены изготовителем, сервисным работником или квалифицированным специалистом.
- Вилка питания должна быть вставлена непосредственно в электрическую розетку без заземляющего провода, не может быть вставлена во временную электрическую розетку. Все провода должны отвечать национальным или региональным стандартам.
- Колебания напряжения не должны превышать 10% или номинального напряжения, или следует поставить регулятор напряжения.
- Любые изменения в электрическую схему и проводку изделия могут быть внесены исключительно специализированным техническим персоналом согласованно с изготовителем.
- Заземление оборудования должно соответствовать электрическим стандартам.

4.3 Осмотр перед запуском оборудования

- Проверьте уровень оборудования
- Проверьте, вставлена ли электрическая вилка
- Проверьте, совпадают ли технические показатели источника питания и информация о технических характеристиках оборудования

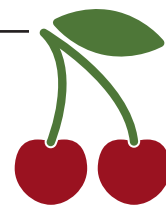

5. Регулировка оборудования.


5.1 Двойная проверка в соответствии с мерами предосторожности перед началом работы

5.2 Термостат находится сбоку от сковороды. Если это двойные термостаты, есть термостат с левой и с правой стороны. Левый термостат предназначен для контроля температуры левого поддона, правый термостат предназначен для температуры правого поддона

5.3 При включении выключателя питания K1 красная лампа горит, питание подается на скобу. Поворачивая термостаты отдельно по часовой стрелке и указывая требуемую температуру, желтая лампа выключается, и красная лампа горит, указывая на то, что электрические элементы начинают работать. Когда он достигает требуемой температуры, термостат автоматически отключает питание, а желтая лампа горит, а красная лампа выключена, нагревательные элементы перестают работать. Когда температура ниже, термостат автоматически включит питание, красная лампа горит, а желтая лампа выключена, нагревательные элементы снова работают, температура увеличивается. В этом цикле температура может сохраняться в диапазоне настройки

5.4 После обжаривания, поверните термостат против часовой стрелки до ограничения, чтобы отключить питание


5.5 Вы можете установить требуемую температуру в зависимости от различной пищи

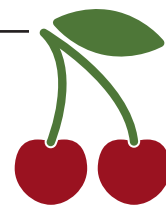

6. Периодическое обслуживание.

6.1 Перед очисткой следует закрыть выключатели.

6.2 После каждодневной работы вы должны очистить поверхность оборудования влажным полотенцем, используя неагрессивные моющие средства. После операции вы должны очистить оборудование. После использования очистите машину полотенцами с моющим средством. Но не мойте его водой напрямую или не окунайте в воду, потому что это повредит машину.

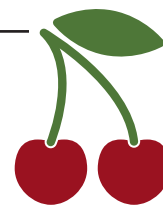

7. Комплект поставки

- Жарочная поверхность
- Паспорт товара
- Тара упаковочная

8. Гарантии производителя

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их. Гарантия на оборудование, поставляемое нашей компанией, составляет от 1 года до 5 лет на компрессоры (в зависимости от модели) и 1 год на запчасти и работу со дня продажи (от даты подписания товарной накладной или акта приема-передачи оборудования уполномоченным представителем Покупателя) и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:


8.1 Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «IRON CHERRY».

8.2 Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

8.3 Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами, - уполномоченными дилера изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.

8.4 Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:

- Несоблюдения правил транспортировки, хранения, подключения и технического обслуживания, в соответствии с требованиями завода – изготовителя и техническими характеристиками оборудования;
- Возникновения неисправностей, вызванных пожаром, наводнением или другими стихийными бедствиями;
- Химического, механического, высокотемпературного или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также – коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
- Ремонта изделия, произведенного силами покупателя, сторонними лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

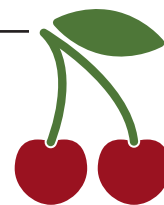

- Нарушения сохранности гарантийных пломб;
- Использования оборудования не по назначению;
- Отсутствия условий, необходимых для проведения ремонтно – восстановительных работ, на месте эксплуатации оборудования;
- Замены быстроизнашиваемых частей (сальники, уплотнения, зубчатые ремни, смазка и т.д.)
- Естественного износа изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение)
- Удаления или стирания заводского номера, а также если данные на изделии не соответствуют данным в гарантийном талоне;
- При отсутствии профилактического обслуживания изделия (чистка, промывка, смазка)


8.5 Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

Обязательства IRON CHERRY в случае гарантийного случая

В случае подтверждения, подпадающего под гарантию, компания IRON CHERRY по своему усмотрению либо:

- а) Произведет ремонт Изделия IRON CHERRY с использованием новых запчастей;**
- б) Заменит Изделие IRON CHERRY на изделие, как минимум функционально идентичное Изделию IRON CHERRY и изготовленное из новых запчастей;**

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий IRON CHERRY обращайтесь по тел: 8 800 700 25 80 или info@iron-cherry.ru

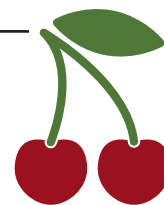

9. Свидетельство о приемке

9.1 Оборудование _____ заводской № _____

Модель компрессора _____ компрессор № _____

Изготовленный ООО «АРТ ФЕМИЛИ», соответствует ТУ
И признан годным к эксплуатации.

9.2 Электросхема выполнена в напряжении 220 В

9.3 Дата изготовления: _____ 20__ г.

Ответственный за приемку _____ (подпись)

М.П.

10. Акт ввода в эксплуатацию

10 Акт ввода в эксплуатацию

Оборудование _____ заводской № _____

Модель компрессора _____ компрессор № _____

Изготовлен ООО «АРТ ФЕМИЛИ», установлен по адресу:

«_____» _____ 20__ г. Механиком обслуживающей организации


(наименование организации)

(подпись)

Владелец _____

(наименование организации)

(подпись)

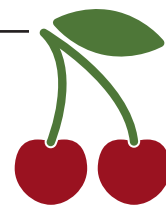

11. Гарантийный талон № ___

Наименование оборудования _____

заводской № _____

Тип Агрегата _____

Артикул _____ компрессор № _____

Дата продажи _____

Штамп поставщика :

Рекламации направлять по адресу : E- mail: info@iron-cherry.ru Тел. 8 800 700 25 80

Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие по вине потребителя при нарушении правил эксплуатации изделия.